

۱۴

فروردین
پنجشنبه
Thursday

۱۳۹۳

3 April 2014
۳ جمادی الثانی ۱۴۳۵



7:00

۹۳، ۲، ۱۸ "صه بنفیم" با شین های انبرگی ۳ استاده: دکترا بهر موری

8:00

صدد تغییرات لغزین در مانین های اتقایی

9:00

(۱) $s < 0$ مربوط به صلت موری $nr > ns$

(۲) $0 \leq s \leq 1$ مربوط به صلت موری $nr < ns$

10:00

$s = 0$ ← نظام بی باری مویور $s = 1$ ← نظام به اندازی مویور

11:00

(۳) $s > 1$ ← مربوط به صلت تریزی $nr = -ns$

* نکته: اگر میدان استاده به اندازه زاویه θ بصرض میزان عرض زاویه

12:00

رتور از این صلت بدست می آید: $\theta_r = \frac{\theta_s}{P} (1 - s)$ ← عرض رتور

P
نسبت قطب

13:00

* رابطه بین فرکانس رتور و استاده $Fr = SF_s$

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (۱۱ هجری) (تعطیل)

۱۵

فروردین
جمعه
Friday

۱۳۹۳

4 April 2014
۴ جمادی الثانی ۱۴۳۵

* اگر حای در حاد استاده عرض شود (مربوط به سرباط تریزی)

April

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

$\% S_2 = 2 - S$

۷:۰۰ میان یک موتور الکتریکی سه‌فاز ۹۶۰ ولت ۱۵ hp ، ۴ قطب و ۶۰ hz

۸:۰۰ محروم است و در سرعت ۱۷۲۸ دور در دقیقه می‌تواند کار کند. برای بار صاف

۹:۰۰ موتور تحویل می‌دهد. مجموع تلفات محو و اصطکاک ۷۵۰ وات است

۱۰:۰۰ (الف) توان مکانیکی حاصله برآورد کنید

۱۱:۰۰ ب) توان عبوری از خازن صافی

۱۲:۰۰ ج) تلفات مس در موتور را حساب کنید

۱۳:۰۰ $P_{out} = 15 \times 746 = 11190 \text{ w}$ $2P = 4$ $F = 60 \text{ hz}$ $n_r = 1728$

۱۴:۰۰ $P_w = 750 \text{ w}$

۱۵:۰۰ $P_{out} = 15 \times 746 = 11190 \text{ w}$

۱۶:۰۰ $P_{mec} = P_{out} + P_w = 11190 + 750 = 11940 \text{ w}$

۱۷:۰۰ $n_s = \frac{120f}{2P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800$

۱۸:۰۰ $S = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{1800 - 1728}{1800} = 4\% = 0.04$

۱۹:۰۰ $P_{ag} = \frac{P_{mec}}{1 - S} = \frac{11940}{1 - 0.04} = 12437.5$

ملاقات های مهم:

ج) $P_2 = P_{mec} = S P_{ag} = 0.04 \times 12437.5 =$

497.5 w

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷
۲۸	۲۹	۳۰				


۷:۰۰ روابط توانی ماشین های الکتریکی

$P_{mec} = (1 - S) P_{ag} = \frac{(1 - S)}{S} P_2$

توان مکانیکی توان در خازن صافی

$P_2 = R_2 I_2^2 = S P_{ag}$

در موتور (تلفات مس در موتور)

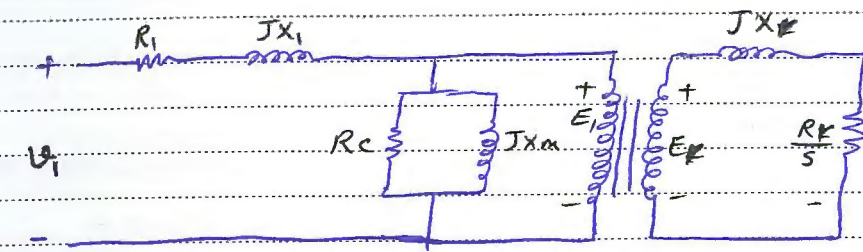


$I_r = \frac{SE}{\sqrt{R_r^2 + (S X_r)^2}}$ $\cos \phi_r = \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (S X_r)^2}}$

فولت آمپر در بار ϕ_r

$T_e = K E_r^2 \frac{S R_r}{R_r^2 + (S X_r)^2}$

تورق موتور ϕ_r

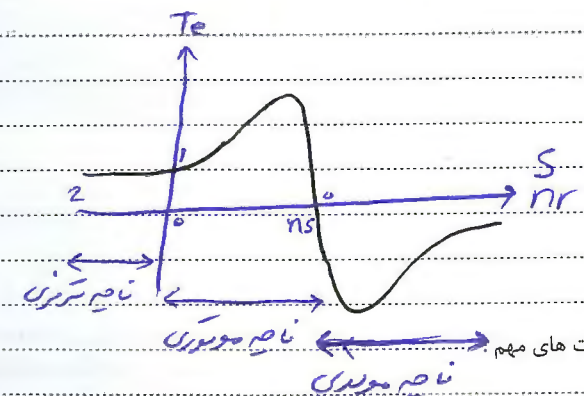

فروردین

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲
۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹
۳۰	۳۱					

۷:۰۰ میان: یک موتور الکتریکی سه فاز ۴۶۰ ولتی ۱۵ hp، ۴ قطبی و ۶۰ hz

۸:۰۰ خازن است و در سرعت ۱۷۲۸ دور در دقیقه توان اسمی برابر با صحتیل در

۹:۰۰ موتور تحویل می‌دهد. مجموع تلفات محسوس و اصطلاح ۷۵۰ وات است

۱۰:۰۰ (ب) توان مکانیکی حاصله برآنها باسین

۱۱:۰۰ (ب) میان عبور از فاصله هوایی

۱۲:۰۰ (ج) تلفات هستی برآورد حساب کنید.

۱۳:۰۰ $n_s = 1728$ $f = 60$ $2P = 4$ 15 hp توان اسمی

۱۴:۰۰ $P_w = 750$ w تلفات

۱۵:۰۰ $P_{out} = 15 \times 746 = 11190$ w

۱۶:۰۰ $P_{mec} = P_{out} + P_w = 11190 + 750 = 11940$ w

۱۷:۰۰ $n_s = \frac{120f}{2P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800$

۱۸:۰۰ $S = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{1800 - 1728}{1800} = 4\% = 0.04$

۱۹:۰۰ $P_{ag} = \frac{P_{mec}}{1-S} = \frac{11940}{1-0.04} = 12437.5$

ملاقات های مهم:

ج) $P_2 = P_{mec} = S P_{ag} = 0.04 \times 12437.5 =$

497.5 w

April						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				


۷:۰۰ روابط برانها با ساین ک انجاری

$$P_{mec} = (1-S) P_{ag} = \frac{(1-S)}{S} P_2$$

توان مکانیکی توان در فاصله هوایی توان


$$P_2 = R_2 I_2^2 = S P_{ag}$$

در مدار برآورد (تلفات هستی برآورد)

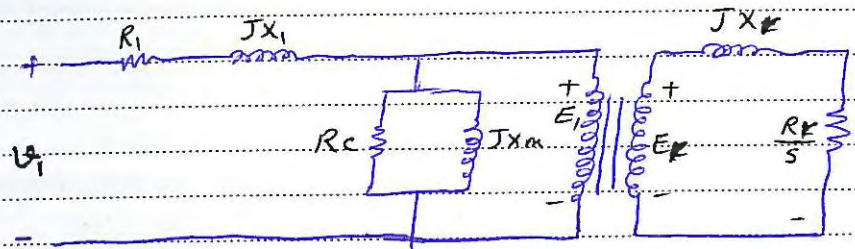

$$I_r = \frac{SE}{\sqrt{R_r^2 + (S X_r)^2}} \quad \cos \phi_r = \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (S X_r)^2}}$$

$$T_e = \frac{K E_r^2 S R_r}{R_r^2 + (S X_r)^2}$$

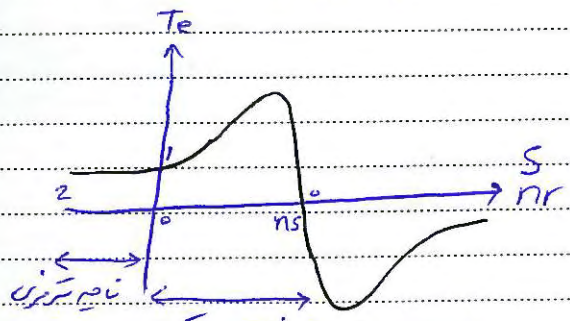

ملاقات های مهم:

ملاقات های مهم: نیم موتور ← ns → نیم مولد

فروردین									
شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه
۱									
۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲			
۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹			
۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶			
۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳			
						۳۱	۳۰		

7:00 مثال = رتور یک موتور القایی 4 قطب 50 هرتز در لحظه راه اندازی

8:00 دارای معادمت اهمی 25 اهم و معادمت القایی 1.1 اهم می باشد اگر

9:00 ولتاژ آتاشده در رتور در همین لحظه 45 ولت باشد جریان و ضریب

10:00 توان رتور در این حالت بدست آید؟ اگر در بار نامی توش

11:00 با بد جریان و ضریب توان و هم حساب کنید

الف

$$I_r = \frac{S E_r}{\sqrt{R_r^2 + (S X_r)^2}} \quad \begin{matrix} S=1 \\ 1 \times 45 \end{matrix} = \frac{39.89 \text{ A}}{\sqrt{0.25^2 + 1.1^2}}$$

$$\cos \phi_r = \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (S X_r)^2}} \quad \begin{matrix} S=1 \\ 0.25 \end{matrix} = \frac{0.22}{\sqrt{0.25^2 + 1.1^2}}$$

ب

$$I_r = \frac{S E_r}{\sqrt{R_r^2 + (S X_r)^2}} \quad \begin{matrix} S=0.1 \\ 0.1 \times 45 \end{matrix} = \frac{16.47 \text{ A}}{\sqrt{0.25^2 + (0.1 \times 1.1)^2}}$$

$$\cos \phi_r = \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (S X_r)^2}} \quad \begin{matrix} S=0.1 \\ 0.25 \end{matrix} = \frac{3.35}{\sqrt{0.25^2 + (0.1 \times 1.1)^2}}$$

18:00 کمترین در زمان قبل از رسیدن ضریب قدرت رتور 0.5 می شود؟

$$n_r = (1-s) n_s \quad \cos \phi_r = \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (S X_r)^2}} \Rightarrow \sqrt{R_r^2 + S^2 X_r^2} = \frac{R_r}{\cos \phi_r}$$

$$R_r^2 + S^2 X_r^2 = \left(\frac{R_r}{\cos \phi_r}\right)^2 \Rightarrow (S X_r)^2 = \frac{R_r^2}{(\cos \phi_r)^2} - R_r^2$$

$$S^2 = \frac{R_r^2}{(X_r)^2} - R_r^2 = \frac{(0.25)^2}{(1.1)^2} - (0.25)^2 = \sqrt{0.15}$$

$$n_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ RPM} \quad n_r = (1-s) n_s = (1-0.39) 1500 = 930 \text{ RPM}$$

فروردین

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲
۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹
۳۰	۳۱					

7:00 $n_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1500$ در

8:00 $n_r = (1-s) n_s = (1-0.39) 1500 = 930 \text{ RPM}$

9:00 کمترین: اگر در زمان قبل از رسیدن سرعت موتور در بار نامی ثابت باشد چه مقدار معادمت
10:00 با بد رتور افتاد شود تا ضریب قدرت 0.95 شود؟

$$\cos \phi_r = \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (S X_r)^2}} \Rightarrow R_r^2 + (S X_r)^2 = \frac{R_r^2}{\cos^2 \phi_r}$$


$$\Delta r = R_{r2} - R_{r1} = 1.27 - 0.25 = 1.021 \Omega$$

باید اضافه شود

$$\frac{R_r^2}{\cos^2 \phi_r} - R_r^2 = (S X_r)^2 \Rightarrow R_r^2 \left(1 - \frac{1}{\cos^2 \phi_r}\right) = -(S X_r)^2$$

$$R_r^2 = \frac{-(S X_r)^2}{\left(1 - \frac{1}{\cos^2 \phi_r}\right)} = \frac{-(0.38 \times 1.1)^2}{\left(1 - \frac{1}{(0.95)^2}\right)} = 1.617 = 1.27$$

حالت بار مختلف بار 0.8 در موتور القایی

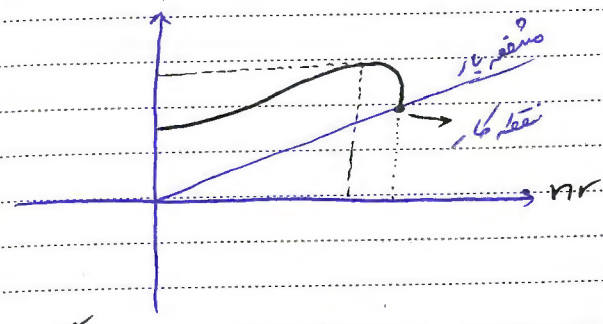

18:00 در نقطه کار

$$T_e = K E_r^2 \frac{R_r}{R_r^2 + X_r^2} \quad \begin{cases} n_{r(\text{min})} < n_r < n_s \\ 0 < S < S_{\text{max}} \end{cases}$$

19:00 ملاقات های مهم:

$$T_m = K E_r^2 \frac{1}{2 X_r}$$

April

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				


$$S_m = \frac{R_r}{X_r}$$

فروردین ۲۱ پنجشنبه ۱۳۹۳ 10 April 2014 ۱۰ جمادی الثانی ۱۴۳۵

۲۵۹ ۳-۵ ۲۷۲ ۴-۵ ۲۷۵ ۵-۵

SaA سهند آرمه آپادانا


تلفات چرخش (تلفات ثابت)

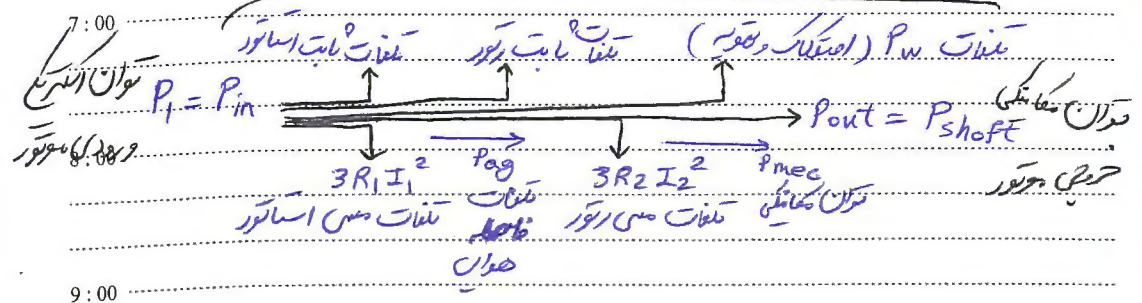

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

کنترل سرعت موتورهای القایی:

یکی از راه کارها کنترل سرعت تغییر در مقاومت اهمی

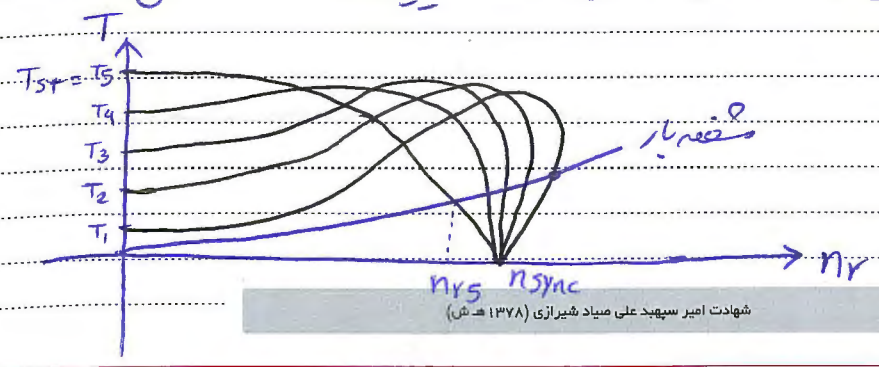

شهادت امیر سبهد علی میاد شیرازی (۱۳۷۸ هـ ش)

فروردین ۲۲ جمعه ۱۳۹۳ 11 April 2014 ۱۱ جمادی الثانی ۱۴۳۵

۲۲ Friday

$$R_5 > R_4 > R_3 > R_2 > R_1$$

$$T_5(s) > T_4 > T_3 > T_2 > T_1$$

April

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				



۷:۰۰ تعریف نقطه کار و محل سرخورد متغی نصف بار و متغی تساور سرعت
 ۸:۰۰ موتور نقطه کار نام دارد که بیانگر بهترین شرایط عملکرد موتور القایی
 ۹:۰۰ است و شرایط سرعت و تویس در این نقطه به صورت زیر است:

$$n_r(\min) < n_r < n_s \quad 0 < s < s_{max}$$

۹۳، ۲، ۲۵ ماشین های الکتریکی ۳ "جبهه ششم" استاد: یارمحمدی

$$T_{mec} = \frac{1}{w_{sync}} P_{ag} \quad , \quad w_{sync} = \frac{2\pi n}{60}$$

$$P_{ag} = \frac{R_2 I_2^2}{s} = \frac{R_2' I_2^2}{s} \leftarrow \text{متغی سره بار (برای رور است)}$$

$$P_{mec} = T_{mec} w_{mec} \quad , \quad w_{mec} = (1-s) w_{sync}$$

$$P_{mec} = I_2^2 \frac{R_2}{s} (1-s)$$


دیاگرام بارن موتور (تورای)

ملاقات های مهم:

فروردین

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
۱						
۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲
۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹
۳۰	۳۱					

۷:۰۰ روشن‌سوم برای کنترل سرعت موتور الکتریکی استفاده از کنترل فرکانس

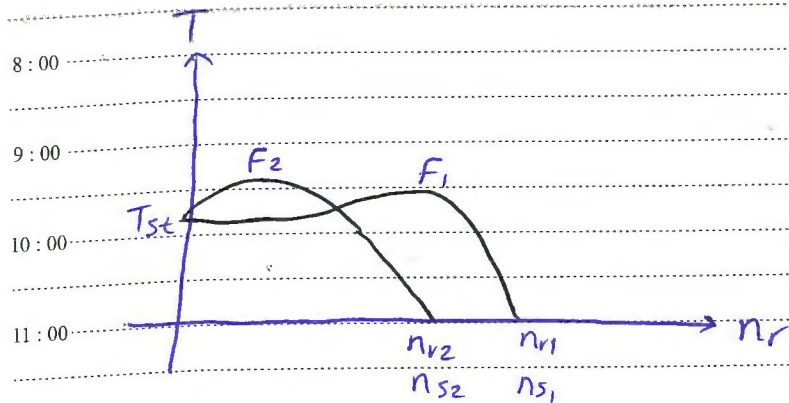

$$F_1 > F_2$$

$$n_s = \frac{120f}{2p}$$

$$n_{r1} > n_{r2}$$

۱۵:۰۰ در صنف ۲۸۹ تا صنف ۲۹۰ در حال دیدن برای کنترل سرعت موتور الکتریکی

۱۶:۰۰ روشن‌چهارم برای کنترل سرعت موتور الکتریکی استفاده از مدار الکترونیک قدرت

روشن‌نهم برای کنترل سرعت موتور الکتریکی

ملاقات های مهم :

April


Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

$$n_{r1} > n_{r2} > n_{r3} > n_{r4} > n_{r5}$$

$$R_{st} = R_2 + R_{ext}$$

$$\begin{cases} R_{ext} = x_t - R_r \\ x_{ext} = R_r - x_r \end{cases}$$

۱۱:۰۰ روشن‌دویم برای کنترل سرعت موتور الکتریکی استفاده از کنترل ولتاژ می‌باشد

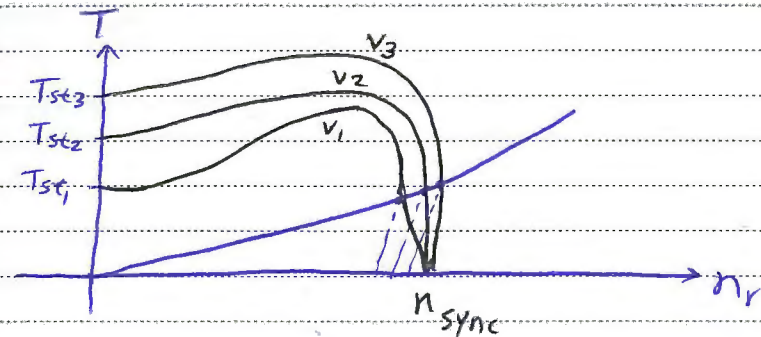

$$v_3 > v_2 > v_1$$

$$T_{st3} > T_{st2} > T_{st1}$$


$$n_{r1} > n_{r2} > n_{r3}$$

$$s_3 > s_2 > s_1$$

ملاقات های مهم :

فروردین

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
۱						
۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲
۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹
۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶
۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳
					۳۱	۳۰

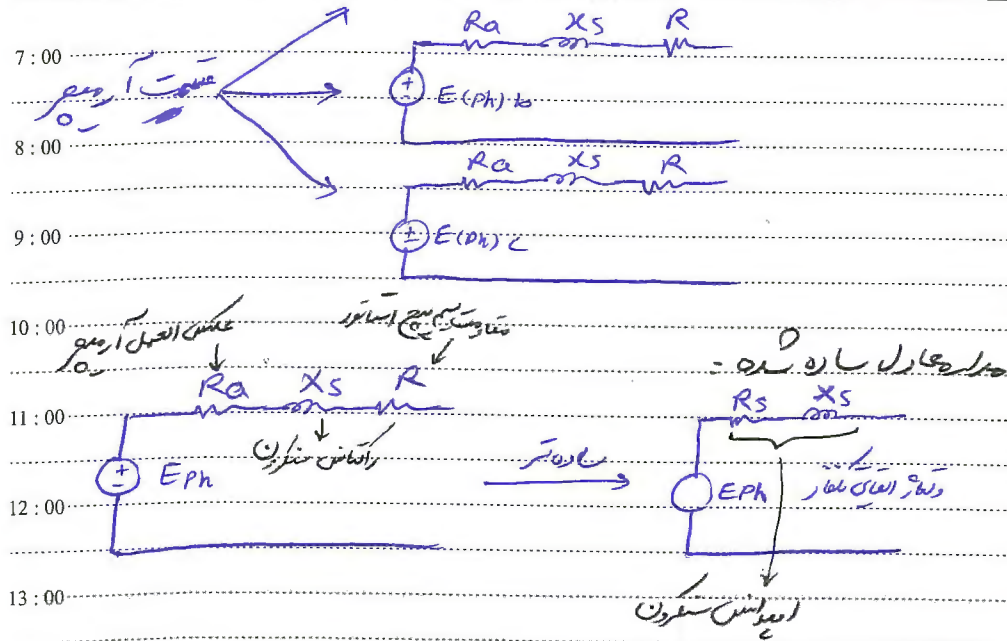


ملاقات های مهم :

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

۹۳،۳ "جبهه ختم" ماشین های شیرین ۳ استاد دکتر یارمحمدی

از صبح ۳۳۰ تا ۴۰۰ (درجه جبهه ب)

ماشین های شیرین =

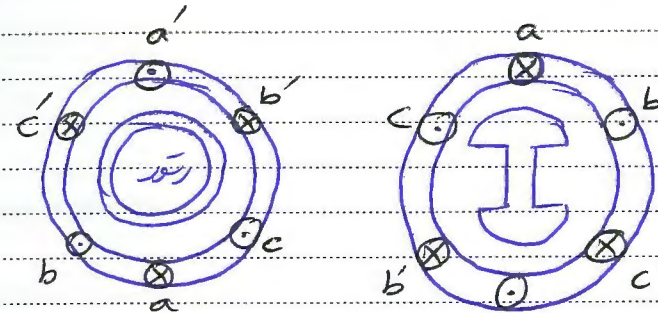


سلفی سلفی سلفی سلفی
سلفی سلفی سلفی سلفی
(سلفی سلفی سلفی سلفی) (سلفی سلفی سلفی سلفی)

اگر بخواهیم ولتاژ شیرین ایجاد کنیم از اتصال ستاره استفاده می‌کنیم
اگر بخواهیم جریان شیرین ایجاد کنیم از اتصال مثلث استفاده می‌کنیم

$E_{L-L} = \sqrt{3} E_{Ph}$
 $I_L = \sqrt{3} I_{Ph}$

مدار معادل بار سه فاز =

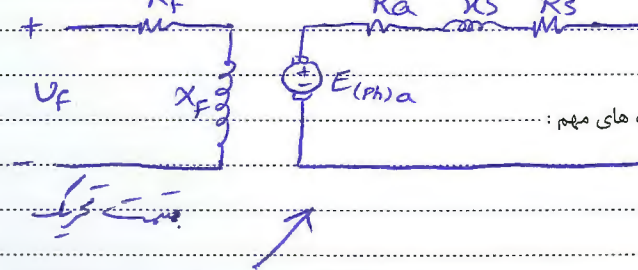

ملاقات های مهم :

فروردین

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
۱						
۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲
۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹
	۳۱	۳۰				